

Anleitung: Zusatzscheinwerfer
Xenon links BMW R 1200 GS
ab 2008

Installation Instruction: HID Light
Left BMW R 1200 GS from 2008

Lieferumfang:
1xXenon Zusatzscheinwerfer
1xHalterung Vorschaltgerät
1xHalterung Scheinwerfer
1xVorschaltgerät
1xKabelsatz

Contains:
1 x HID light
1 x Ballast bracket
1 x Light bracket for left side
1 x HID ballast
1 x Wiring loom

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention! Important trips, information:

**Alle Anschlüsse bei abgeklemmter
Batterie durchführen!**

**Disconnect battery connection during
installation!**

**Alle Schrauben an Halterung und
Scheinwerfer erst dann endfest
anziehen, nachdem der Scheinwerfer
ordnungsgemäß eingestellt worden ist!**

**Do not tighten light bracket screws
until light is properly adjusted.**


Montage

Installation



1.) Um die Seitenverkleidung zu
demonstrieren, entfernen Sie die in Bild 1
markierten Schrauben.

1.) Remove the screws shown in photo
1 in order to remove the side cover.

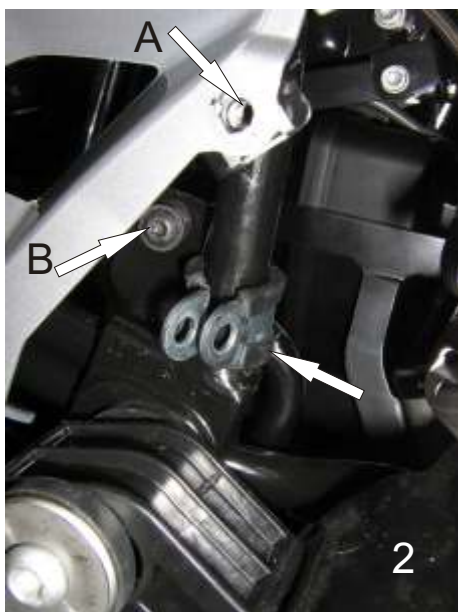

2.) Montieren Sie die Gummischelle wie in
Bild 2 gezeigt. Entfernen Sie auch die
Verkleidungsschraube A. Schraube B
sollte gelöst, aber nicht entfernt
werden, damit die Ölleitung bewegt
werden kann.

2.) Install the rubberized pipe clamp as
shown in photo 2. Remove the fairing
screw A. Loosen, but do not remove the
screw B, in order to move the oil line
slightly.

März 2008

DE20070122



Anleitung: Zusatzscheinwerfer
Xenon links BMW R 1200 GS
ab 2008

Montage

3.) Nun erfolgt die Vormontage des Steuergerätehalters. Nehmen Sie dafür die Flachrundkopfschraube M5x16 und stecken diese in die viereckige Aussparung des Vorschaltgerätehalters. Jetzt wird das Vorschaltgerät in den Halter gesetzt. Das Vorschaltgerät wird mit einem O-Ring an dem Vorschaltgerätehalter befestigt.



4.) Das vormontierte Vorschaltgerät wird von oben in die Seitenverkleidung eingeführt und zwischen Tankstützen und Rahmen positioniert (Bild4).

Befestigt wird das Vorschaltgerät an der Lenkerschelle mit einer U-Scheibe M5 und einer selbstsichernden Mutter M5 (Bild 4b).


Montage

3.) Preassemble the ballast bracket using flat dome head screw M5x16 and set it in the square hole of the ballast bracket from inside out. Set then the ballast in the bracket and secure with rubber O-ring.

4.) The preassembled ballast and bracket brought in place between frame and tank from above as shown in photo 4.

Secure the ballast bracket on the rubberized clamp with washer M5 and nylock nut M5 (photo 4b).

**Anleitung: Zusatzscheinwerfer
 Xenon links BMW R 1200 GS
 ab 2008**


5.) Montieren Sie nun den Xenon Scheinwerfer an die Aufnahmeplatte. Dazu verwenden Sie die M6x14 Linsenkopfschrauben, eine U-Scheibe M6 groß am Langloch und eine U-Scheibe M6 klein am normalen Loch. (Bild 5)

5.) Install the HID light on the light bracket using dome head screws M6x14 and washer M6 large on the elongated hole and washer M6 small in normal hole. (Photo 5).




6.) Nun Montieren Sie die Aufnahmeplatte an der Halteplatte mit den Linsenkopfschrauben M6x16, einer U-Scheibe M6 groß am Langloch und einer U-Scheibe M6 klein am normalen Loch. (Bild6)

6.) Install the light bracket now on the mounting bracket with dome head screws M6x16, one washer M6 large on the elongated hole and washer M6 small on the regular hole (photo 6).




7.) Entfernen Sie die linke Schraube vom Kotflügel, und ziehen die Klemmmutter, auf der Gegenseite, von der Halterung ab. (Bild7)

7.) Remove the left screw of the front fender and remove the nut from the bracket on the other side. (Photo 7.)

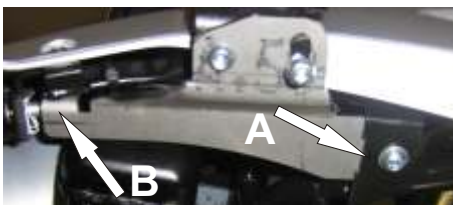

8.) Verwenden Sie nun die Linsenflanschkopfschraube M5x30 und "schrauben" Sie diese an der linken Seite an die Kotflügelaufnahme, damit Sie einen Fixierungspunkt für die Scheinwerferaufnahme haben. Setzen Sie nun die Aufnahmeplatte wie in Bild 8 gezeigt auf die Lasche am Rahmen (A). Fixieren Sie die Platte im vorderen Bereich (B) an der Kotflügelschraube (Bild 8b).

8.) Use the dome head screw M5x30 and install it on the left side at the fender attachment point, in order to create attachment point for the mounting bracket. Set the bracket as shown in photo 8 on the latch on the frame (A). Secure bracket in front area (B) on the fender screw (8b).

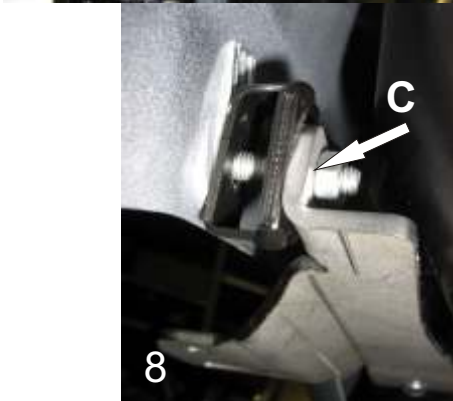

Vorne wird die Halteplatte mit einer U-Scheibe M5 klein und einer selbstsichernden Mutter M5 an der Linsenflanschkopfschraube M5x30 befestigt (C). Der hintere Teil (A) der Halteplatte wird mit einer Linsenkopfschraube M6x16, auf jeder Seite je eine U-Scheibe M6 klein und einer selbstsichernden Mutter M6 befestigt.

Secure bracket front with one washer M5 small and nylock nut M5 at the dome head screw M5x30 (C). Rear portion of the bracket (A) is secured on both sides with each one washer M6 small and one nylock nut M6.

**Anleitung: Zusatzscheinwerfer
Xenon links BMW R 1200 GS
ab 2008**

Elektrischer Anschluss:

9.) Den Anschlussstecker des Vorschaltgerätes zum Vorschaltgerät ziehen und anschließen (Bilder beachten!)




Rotes Kabel mit Ringöse zu Batterie-Plus ziehen, braunes Kabel zu Batterie-Minus ziehen. Relais in den Werkzeugkasten unter der Sitzbank, oder an einen geeigneten Platz unter dem Tank legen, ebenso den Sicherungsschalter!

Electrical connection:

9.) Route the ballast power supply cable to the ballast and connect (pay attention to photos at left!)

Bring red cable with ring connector to battery positive + terminal, brown ground wire to the battery negative - terminal. Set relay and fuse holder in a suitable place under seat or tank.

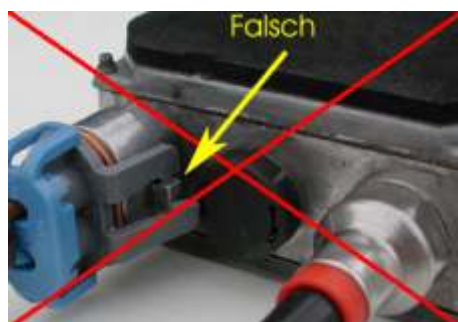

Kabel auf die passende Länge kürzen.

Shorten wires to suitable length.

Gelb/graues Kabel nach vorne zum Scheinwerferanschluss ziehen. Die schwarze Kabelhülle hinter dem Scheinwerfer-Anschlussstecker vorsichtig aufschneiden. Das gelb/graue Kabel mit dem Kabelverbinder am weißen Fernlichtkabel anschließen. Kabel zum Scheinwerfer ziehen und anschließen.

Pull yellow-gray cable up front behind the main head light. Carefully cut the protective cover of the wiring loom just behind headlight connector. Connect the yellow-gray wire with supplied red scottslock wire connectors to the original white high beam wire.

Kabelhülle wieder mit Isolierband zukleben.

Isolate wire loom connection carefully again.

Alle Kabel mit Kabelbindern sichern und Tank wieder montieren.

Connect wire from ballast on the back of the HID light. Study carefully how the connector plug engages!

10.) Xenonscheinwerfer ausrichten. Montieren Sie alle von Ihnen demontierten Teile in umgekehrter Reihenfolge. Überprüfen Sie alle von Ihnen veränderten Teile auf Funktion; Festigkeit und korrekten Sitz.

10.) Adjust light, connect battery connection and reinstall fairing parts. Check that HID comes on with original high beam. Make sure all parts are secure and function correctly before your first ride and then in regular intervals.

Viel Spaß